

项目服务期间的意见交换与反馈记录表 (1)

1. 氯酸钠仓库照明天关箱线孔未采用防爆泥封堵;
2. 氯酸钠仓库风扇开关应设置在室外墙上;
3. 氯酸钾厂房门口事故应急池未设标识和有限空间标识;
4. 氯酸钾除尘器振打器电加热线盒防爆型管脱落;
5. 氯酸钾除尘器未设有限空间标识;
6. 氯酸钾盐水槽均无液位计, 须经专人负责关闭操作;
7. 氯酸钾车间腐蚀情况严重;
8. 单极电解槽无介质名称标识;
9. 单极电解槽~~盐水槽~~ 盐水槽液位计拆除;
10. 电解槽阳极棒二氧化氯超标;
11. 整流柜制氮空气中检测单位为ppm, 应改为LEL%;
应设置报警;
12. 整流控制室与电解车间之间应设置负压;
13. 氯酸钠扬尘~~收集~~ 除尘设备;
14. 3号烘房废气排放使倒铁钉未投用;
15. 氯酸钠的盐水配皂室应增设应急照明灯;
16. 锅炉房后面的污水处理池塘设围栏, 设置有限空间标识牌;
17. 现场部份洗眼器进水管损坏, 未修善;
18. 锅炉房小池地图也未设置;
19. 事故池标识;

张期楷 李时 李时 曹泽翔




2022.10.25

注: 本表主要用于交换意见记录, 如电话记录、传真登记、交费通知、资料催收、文件收发等记录, 以存档备查, 每次必需注明时间、内容、答复情况, 重要事项应请部门负责人签字加以确认。


5. 生产区域平面布置情况:

生产区域平面布置示意图

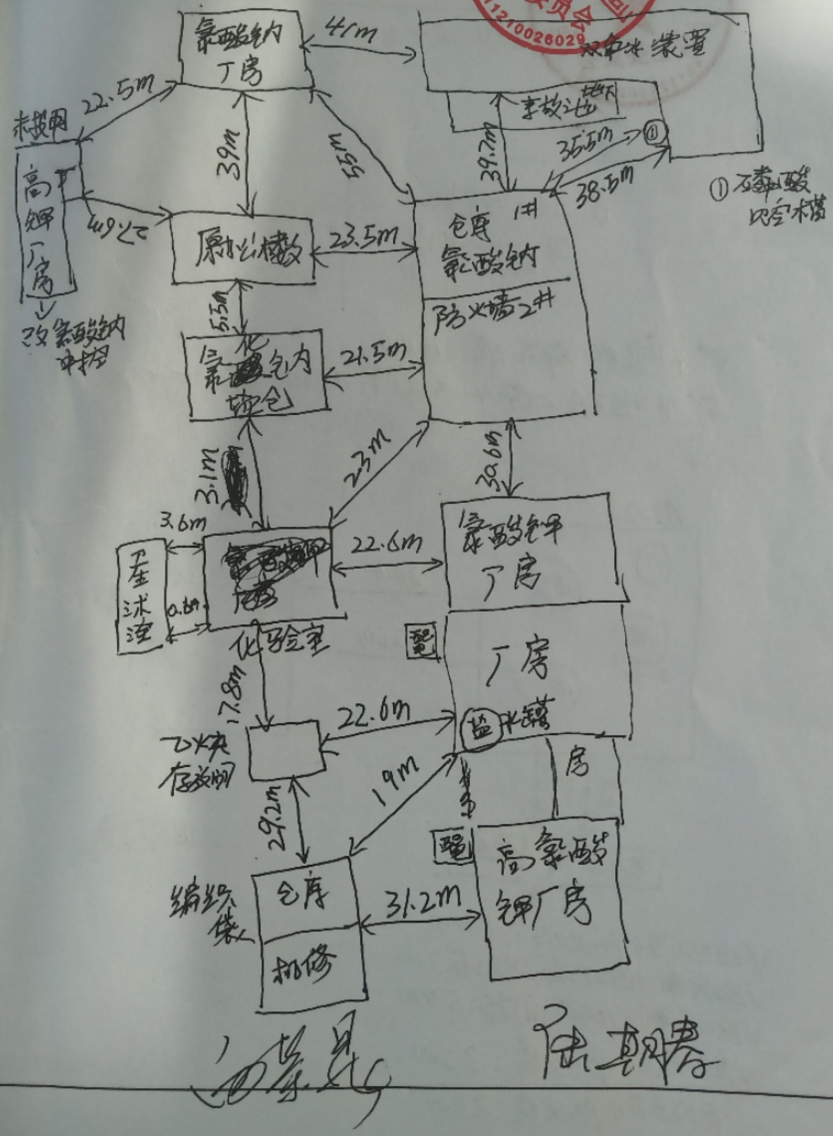





仓储区域平面布置草图

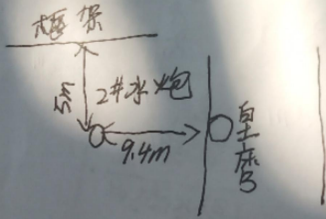

5#水炮到稀品罐: 15.8m
5#水炮到双拿水清洗塔: 11.8m

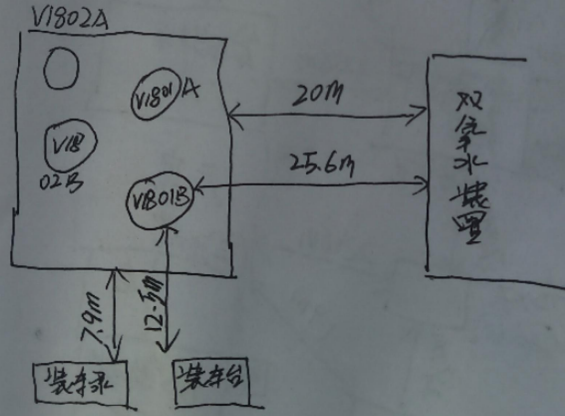

V1801A到防火墙: 5.4m
V1801A到V1801B间距: 5.3m
V1801B到V1802A间距: 5.4m
V1802A到防火墙: 3.2m
V1802B到防火墙: 3.3m

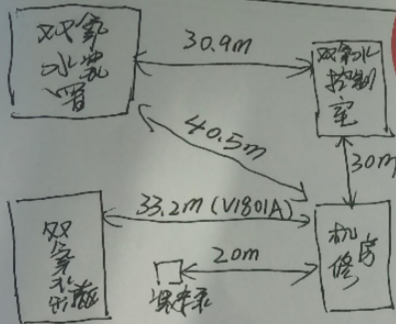

空压机房到气罐: 38m
 10KV高压线到气罐: 32m(架空)

办公室到双气水机房: 64m
 办公室到门前洞室
 T房(原气罐房内T房): 26m

现场勘察人:

王明 李达 陆真春

陪同人:

李达 13978426368